
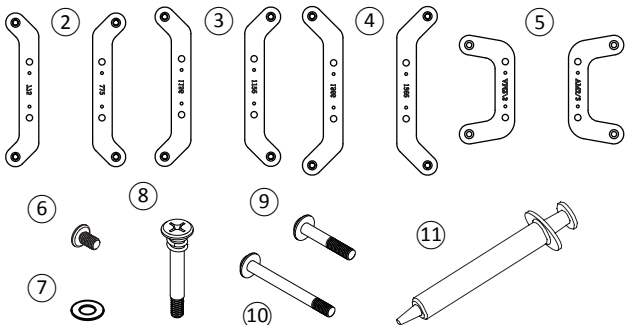


User Manual


Component

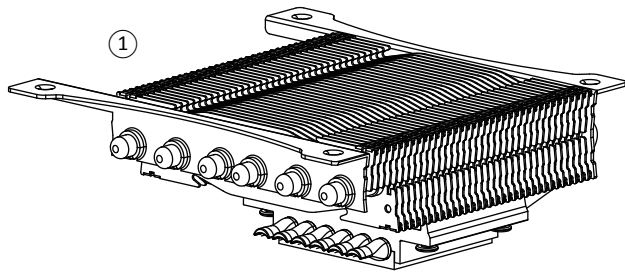


English	Français	Deutsch	Italiano
① Heatsink Body x1	① Corps du dissipateur thermique x1	① Kühlkörper x1	① Corpo del dispersore di calore x1
② Bracket Arm 775 x2	② Bras de support 775 x2	② Halterung für Sockel 775 x2	② Staffa 775 x2
③ Bracket Arm 1156 x2	③ Bras de support 1156 x2	③ Halterung für Sockel 1156 x2	③ Staffa 1156 x2
④ Bracket Arm 1366 x2	④ Bras de support 1366 x2	④ Halterung für Sockel 1366 x2	④ Staffa 1366 x2
⑤ Bracket Arm AM2/3 x2	⑤ Bras de support AM2/3 x2	⑤ AM2/3-Halterung x2	⑤ Staffa AM2/3 x2
⑥ M3 x 6 Screw x4	⑥ Vis M3 x 6 x4	⑥ M3 x 6-Schraube x4	⑥ Vite M3 x 6 x4
⑦ Nylon Washer x4	⑦ Rondelle Nylon x4	⑦ Nylon-Unterlegscheibe x4	⑦ Rondella di nylon x4
⑧ Spring-loaded Screw x4	⑧ Vis de pression x4	⑧ Federschraube x4	⑧ Vite a molla x4
⑨ M3 x 17 Screw x4	⑨ Vis M3 x 17 x4	⑨ M3 x 17-Schraube x4	⑨ Vite M3 x 17 x4
⑩ M3 x 30 Screw x4	⑩ Vis M3 x 30 x4	⑩ M3 x 30-Schraube x4	⑩ Vite M3 x 30 x4
⑪ Thermal Compound x1	⑪ Composé thermique x1	⑪ Wärmeleitpaste x1	⑪ Composto termico x1
Español	繁體中文	日本語	한국어
① Cuerpo del disipador x1	① 散熱器本體 x1	① ヒートシンク本体 x1	① 히트싱크 바디 x1
② Brazo de soporte 775 x2	② 775 轉接板 x2	② 브라켓어ーム 775 x2	② 브래킷 암 775 x2
③ Brazo de soporte 1156 x2	③ 1156 轉接板 x2	③ 브라켓어ーム 1156 x2	③ 브래킷 암 1156 x2
④ Brazo de soporte 1366 x2	④ 1366 轉接板 x2	④ 브라켓어ーム 1366 x2	④ 브래킷 암 1366 x2
⑤ Brazo de soporte AM2/3 x2	⑤ AM2/3 轉接板 x2	⑤ 브라켓어ーム AM2/3 x2	⑤ 브래킷 암 AM2/3 x2
⑥ Tornillo M3 x 6 x4	⑥ M3 x 6 螺絲 x4	⑥ M3x6ネジ x4	⑥ M3 x 6 나사 x4
⑦ Arandela de nylon x4	⑦ 尼龍墊圈 x4	⑦ ワッシャー x4	⑦ 와셔 x4
⑧ Tornillo de apriete por resorte x4	⑧ 彈簧螺絲 x4	⑧ バネネジ x4	⑧ 스프링 스크류 x4
⑨ Tornillo M3 x 17 x4	⑨ M3 x 17 螺絲 x4	⑨ M3 x 17 ネジ x4	⑨ M3 x 17 나사 x4
⑩ Tornillo M3 x 30 x4	⑩ M3 x 30 螺絲 x4	⑩ M3 x 30 ネジ x4	⑩ M3 x 30 나사 x4
⑪ Compuesto térmico x1	⑪ 導熱膏 x1	⑪ サーマルグリス x1	⑪ 써멀 킴파운드 x1

Installation


Step 1

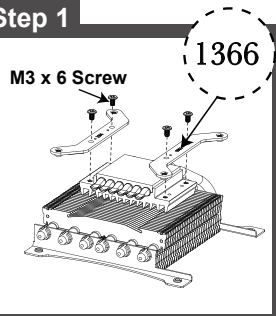


Step 2

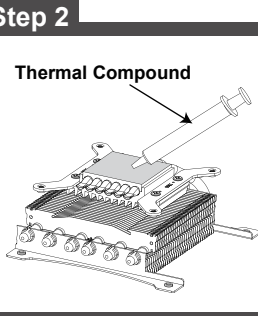

Step 3

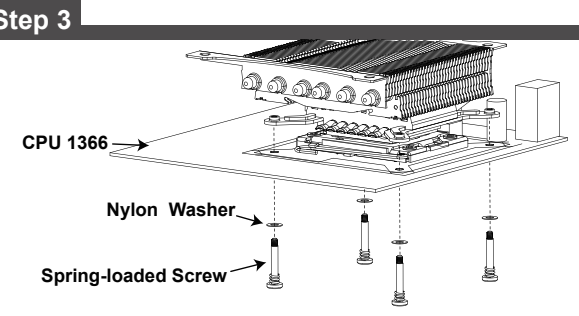

Step 4

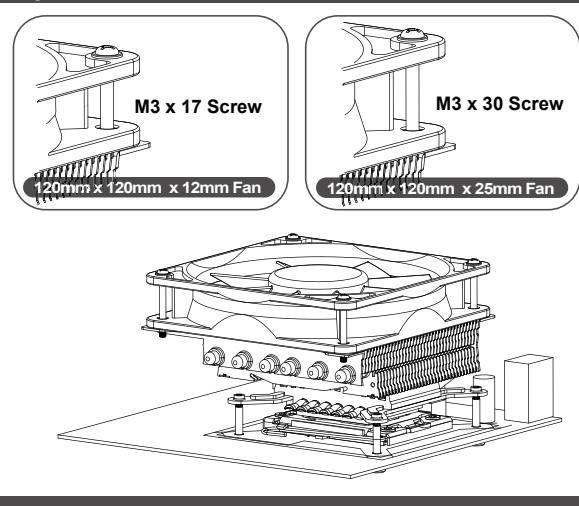

English

Step 1
In accordance to your platform, select the appropriate bracket arm and then use the M3 x 6 screws to secure in place.
Step 2
Spread out a thin layer onto the CPU and to the heatsink base bottom.
Step 3
Place the heatsink on top of CPU. Apply the Nylon washers to each spring loaded screws and then insert through the mounting holes from the bottom of the motherboard.
Step 4
Depending on the thickness of your fan, select the appropriate type of screws (M3 x 17 or M3 x 30) to secure the fan to the heatsink.

Français

Etape 1
En fonction de votre plateforme, sélectionnez le bras de support approprié et utilisez les vis M3 x 6 pour l'attacher .
Etape 2
Étalez une petite couche sur l'unité centrale et sur le dessous de la base du dissipateur thermique.
Etape 3
Posez le dissipateur thermique sur l'unité centrale. Posez les rondelles Nylon sur chaque vis à ressort puis insérez dans les trous de montage en bas de la carte mère.
Etape 4
En fonction de l'épaisseur de votre ventilateur, choisissez le type de vis approprié (M3 x 17 ou M3 x 30) pour attacher le ventilateur au dissipateur thermique.

Deutsch

Schritt 1
Wählen Sie die passende Halterung für Ihre Prozessorplattform, fixieren Sie die Halterung mit M3 x 6-Schrauben.
Schritt 2
Verteilen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der Oberseite der CPU und auf der Unterseite des Kühlkörpers.
Schritt 3
Setzen Sie den Kühlkörper gerade auf die CPU auf. Setzen Sie je eine Nylon-Unterlegscheibe auf die Federschrauben auf, führen Sie die Schrauben anschließend von unten durch die Bohrungen im Motherboard.
Schritt 4
Fixieren Sie den Lüfter am Kühlkörper; nutzen Sie dazu je nach Dicke des Lüfters entweder M3 x 17- oder M3 x 30-Schrauben.

Italiano

Fase 1
In base alla piattaforma, selezionare la staffa appropriata ed usare le viti M3 x 6 per fissarla.
Fase 2
Stendere uno strato sottile sulla CPU e sulla base del dissipatore di calore.
Fase 3
Collocare il dissipatore di calore sopra la CPU. Mettere le rondelle di nylon su ciascuna vite a molla e poi inserirle attraverso i fori di montaggio sulla parte inferiore della scheda madre.
Fase 4
Scegliere le viti appropriate (M3 x 17 o M3 x 30) in base allo spessore della ventola per fissarla al dissipatore di calore.

Español

Paso 1
En función de su plataforma, seleccione el brazo de soporte apropiado y, a continuación, use los tornillos M3 x 6 para realizar las fijaciones.
Paso 2
Extienda una capa fina en la CPU y en la parte inferior de la base del disipador.
Paso 3
Coloque el disipador en la parte superior de la CPU. Ponga las arandelas de nylon a los tornillos accionados por muelle, a continuación, insértelos por los orificios de montaje desde la parte inferior de la placa base.
Paso 4
Dependiendo del grosor del ventilador, seleccione el tipo de tornillo adecuado (M3 x 17 o M3 x 30) para fijar el ventilador al disipador.

繁體中文

步驟一
依不同主機板規格，選擇適合的轉接板，再以M3 x 6螺絲固定
步驟二
分別將CPU及散熱器銅底均勻塗上導熱膏
步驟三
將散熱器放在CPU上，依序用尼龍墊圈和彈簧螺絲固定
步驟四
依不同風扇規格，選擇適合的螺絲(M3 x 17螺絲或M3 x30螺絲)。將風扇固定在散熱器上

日本語

手順 1
お使いのプラットフォームに合うブラケットアームを選択し、M3 x 6ねじを使って定位置に固定します。
手順 2
CPUの上とヒートシンクベースの底部まで薄層を広げます。
手順 3
ヒートシンクをCPUの一番上に置きます。ワッシャーを各バネ付きねじに取り付けて、マザーボードの底部にある取り付け穴から差し込みます
手順 4
ファンの厚さに合うねじタイプ (M3 x 17またはM3 x 30) を選択して、ファンをヒートシンクに固定します

한국어

1 단계
플랫폼에 따라 해당 브래킷 암을 선택한 후 M3 x 6 나사를 사용해 제자리에 고정합니다.
2 단계
CPU 와 히트싱크 베이스 바닥에 고르게 얇게 바릅니다.
3 단계
히트싱크를 CPU 위에 놓습니다. 와셔를 스프링 장전 나사에 끼운 후 머더보드 바닥의 장착 구멍을 통해서 삽입합니다.
4 단계
팬의 두께에 따라 적합한 유형의 나사 (M3 x 17 또는 M3 x 30)을 선택해 팬을 히트싱크에 고정합니다.